Evénements par département : 18 - CHER (13 cas)

Incendie dans une imprimerie

X							ARIA 58622 - 10/02/2022 - 18 - SAINT-AMAND-MONTROND	
ή'n							Type : Accident Naf 18.12 : Autre imprimerie (labeur)	
Y							Vers 7 h. un feu se déclare sur des rouleaux de papier avant de se propager à la toiture par	
€							les conduits d'aspiration d'air, dans une imprimerie. L'alerte est donnée par un employé. Le	
pe	rso	nne	əl	est	é	vac	cué. Les pompiers refroidissent et éteignent les conduits d'air. Un employé, légèrement	
int	ntoxiqué par la fumée, est transporté à l'hôpital. Une partie de l'entreprise a repris son activité.							

L'incendie est dû à un dysfonctionnement électrique qui aurait entraîné une rupture technique sur l'une des machines de l'entreprise.

Fuite de chlore dans une entreprise de transport

							ARIA 58686 - 17/02/2022 - 18 - BOURGES
							Type : Accident Naf 52.29 : Autres services auxiliaires des transports
•							Vers 11 h, une fuite se déclare sur un bidon de 15 l d'acide chlorhydrique dans le chargement
€							d'un poids lourd transportant des matières dangereuses stationné sur le quai d'une entreprise
de ant	tra iac	nsp ide	oor	t. L De	es es p	14 oré	employés sont évacués. La fuite est stoppée. Les pompiers mettent en place des absorbants lèvements sont réalisés dans les canalisations. L'ensemble des employés peut réintégrer les

La fuite du produit dans le véhicule est due à la présence d'un clou sur une palette.

Incendie sur un site pyrotechnique


							ARIA 58921 - 20/04/2022 - 18 - LE SUBDRAY		
ψį							Type: Accident Not 30 30: Construction advangatique et angliele		
P							Naf 30.30 : Construction aéronautique et spatiale Vere 10h45, un fou de déclare dans le sous heir citué à l'arrière des hance d'acceie dans le		
€							Vers 19h45, un feu se déclare dans le sous-bois situé à l'arrière des bancs d'essais dans le complexe de tirs et d'essais d'un site pyrotechnique. L'alerte est donnée par l'agent de		
séd	sécurité. Les responsables d'astreinte et les pompiers sont contactés. Le feu est éteint. 1 000 m² de bois sont								
bru	orulés. L'incident n'a fait aucune victime.								

Ce jour-là, vers 17 h, un essai sur une maquette prototype statoréacteur est réalisé dans un banc d'essai dédié. Lors de cet essai, un dysfonctionnement s'est produit avec projection d'éléments métalliques de la maquette dans le banc. Le banc est fermé coté arrière par des poutres métalliques verticales, mais l'espace a pu laisser passer quelques projections métalliques légèrement chaudes.

La démarche d'analyse des circonstances de l'incident conduit l'exploitant à mettre en place les mesures complémentaires suivantes :

- pose d'un filet métallique sur les poutres pour minimiser les surfaces ouvertes ;
- renforcement des mesures de lutte contre l'incendie dans la zone (chemin d'accès aux secours, moyens complémentaires d'intervention de lutte contre l'incendie...).

Incendie de déchets verts broyés

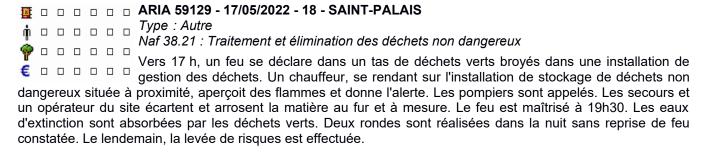


MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES / SERVICE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES / BARPI

Le départ de feu a eu lieu sur le tas de déchets verts broyés, entre les déchets broyés la veille de l'événement et le broyat plus ancien. Entre 15 et 20 m³ de déchets ont été incendiés sur ce tas.

L'exploitant suppose qu'un orage, survenu 2 jours plus tôt, a lancé l'activité de fermentation sur le tas, puis l'écart de température du broyat frais par rapport à l'ancien a favorisé la montée de température de la matière, créant un auto-échauffement.

Incendie d'une bouteille d'acétylène dans une entreprise de construction de locomotives

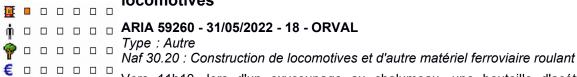

Vers 11h10, lors d'un oxycoupage au chalumeau, une bouteille d'acétylène de 30,5 l s'enflamme dans un bâtiment de rénovation de wagon dans une entreprise de construction et d'entretien de locomotives. Les opérateurs éteignent les flammes au moyen d'extincteurs à poudre à proximité. La bouteille étant très chaude, il est impossible de la fermer alors que le gaz continue à s'échapper, en conséquence les pompiers sont appelés à 11h15. Ils arrosent abondamment la bouteille de gaz pendant 10 min pour la refroidir. Lorsque la bouteille est assez froide pour être touchée, le système de fermeture de gaz ayant fondu, sa fermeture normale est impossible. Les pompiers réussissent à fermer la bouteille au moyen d'une pince, mais cette fermeture est incomplète. La bouteille est immergée pour la déplacer à l'extérieur et la surveiller jusqu'à 12h30, puis reste dans le bac rempli d'eau pendant 24 heures. Le fabricant vient examiner la bouteille le lendemain pour s'assurer qu'elle ne présente plus de danger et pouvoir l'évacuer.

Une légère fuite au niveau du raccord de la bouteille d'acétylène pourrait être la cause de l'inflammation. Le gaz s'est enflammé au niveau du robinet. L'opérateur découpait une tôle au chalumeau. Lorsqu'il a retiré ses lunettes teintées, il a aperçu la bouteille enflammée. Il a pris l'extincteur le plus proche et a éteint les flammes.

Selon l'exploitant, s'il s'agit d'une fuite au niveau du raccord de la bouteille, un contrôle visuel du matériel avant de l'utiliser aurait probablement permis de détecter une fuite. L'exploitant réalise une sensibilisation de l'ensemble du personnel concerné sur les risques liés à l'acétylène et les mesures de prévention associées. L'ensemble du matériel est passé en revue.

Incendie dans une cimenterie

M							ARIA 59175 - 05/06/2022 - 18 - BEFFES		
						П	Type : Autre		
Ŷ							Naf 23.51 : Fabrication de ciment À 21h12, un feu se déclare au niveau de l'arbre de commande du refroidisseur à clinker dans		
€							une cimenterie. Un opérateur en salle de commande constate un défaut sur le refroidisseur. Il		
оре	llerte le rondier qui détecte l'incendie. Les secours sont appelés. Le POI est déclenché et le four est arrêté. Trois pérateurs interviennent pour éteindre le feu en utilisant 6 extincteurs et un RIA sur place. L'incendie est maîtrisé 21h30. La procédure d'isolement du bassin d'orage est déclenchée et la pompe consignée. Les secours arrivent								
	our site à 21h50 et contrôlent la température dans la zone sinistrée. L'exploitant surveille la zone. Les flexibles de praissage sont réparés ainsi que le toit du refroidisseur et l'arbre de commande est contrôlé. Le téléphone								
	'urgence, défectueux lors de l'événement, est remis en état. Les extincteurs sont contrôlés et remis en service et								

L'incendie a été provoqué en raison d'un problème d'étanchéité au refroidisseur en sortie du four. Des matières incandescentes (clinker) ont circulé par le toit du refroidisseur pour se retrouver dans un bac de récupération de graisse. Celui-ci s'est enflammé et a provoqué un incendie sur l'arbre de commande du refroidisseur.

À la suite de l'événement, l'exploitant prévoit de réaliser un contrôle d'étanchéité lors du prochain grand entretien annuel et réalise les actions suivantes :

- mise en place d'une procédure d'extinction et d'appel des secours ;
- nettoyage de l'arbre de commandes une fois par semaine ;
- rediffusion de la procédure de consignation du bassin d'orage pour le personnel d'astreinte et l'équipe de fabrication.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES / SERVICE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES / BARPI

Feu de copeaux de bois

							ARIA 59177 - 14/06/2022 - 18 - SAINT-AMAND-MONTROND	
ή'n							Type : Accident Naf 16.10 : Sciage et rabotage du bois	
Ŷ								
€							Vers 18h30, un feu se déclare dans une case de stockage de 100 m³ de copeaux et de plaquettes (bois brut non traité provenant, via des convoyeurs, de la découpe du bois) sur un	
site	site de sciage et de rabotage du bois. L'incendie se propage à l'intérieur d'un bâtiment de 800 m² rempli de sciure sur 3 cellules. Les pompiers protègent les machines-outils et un transformateur qui alimente l'entreprise et les							
bât	communes avoisinantes. Des bennes sont mandatées pour permettre l'évacuation des copeaux de bois du lâtiment de stockage. Les eaux d'incendie sont récoltées dans le bassin de confinement réservé à cet effet, en littente d'analyse pour traitement par la suite.							

Les matériaux brûlés sont les résidus de production, les sciures et les plaquettes principalement, situés dans le stockage impacté, et des matériels en PVC servant à convoyer ces connexes ainsi que des câbles électriques qui ont partiellement fondu.

La scierie est à l'arrêt pour 4 à 6 mois et une partie des employés est en chômage partiel.

L'installation était à l'arrêt depuis 16h30. Les températures étaient très importantes ce jour-là (35 à 37 °C) et les matériels étaient également chauds du fait de leur fonctionnement antérieur. Des connexes ont été en contact avec une partie mécanique extrêmement chaude du système de convoyage des copeaux au-dessus de la zone de stockage. Ils se sont consumés pour ensuite s'enflammer.

Cette zone très poussiéreuse n'était pas sous détection incendie car il n'existait pas de matériel pouvant fonctionner de manière satisfaisante dans ces conditions.

Suite à ce sinistre, l'exploitant prévoit de :

- mettre en place une ronde de surveillance humaine après la fin de production sur cette zone en particulier lors de température extérieure importante,
- trouver une technologie permettant la surveillance de cette zone et diminuer l'empoussièrement de cette zone avec des nouveaux matériels plus performant.

Feu de lithium dans une usine de piles thermiques

							ARIA 59256 - 23/06/2022 - 18 - BOURGES			
ψ̈́							Type : Accident Naf 27.20 : Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques			
ш							Vers 17h45, un feu se déclare sur 1 kg de déchets de poudres d'alliages métalliques			
€ nile							contenant du lithium dans une salle sèche de 30 m² servant à la fabrication de pastilles de e feu d'alliage s'étend sur 1 m². La détection incendie se déclenche et une partie du site est			
éva tem	évacuée. Une personne blessée est transportée à l'hôpital. À 20 h, le POI est activé. Le feu, dans un premier temps attaqué à l'aide d'un extincteur par le personnel de secours interne, est maîtrisé par les pompiers avec des									
							e. Les locaux sont ventilés à l'aide de ventilateurs thermiques en raison des fumées toxiques. coupées et 5 fûts de lithium de 5 kg sont évacués. Les secours mettent dans un fût étanche			
							lithium et silicium non impacté et présent au niveau de la sorbonne en salle sèche. refroidissement de l'alliage de lithium en combustion sont efficaces. La sorbonne située à			
pro	xim	nité	es	st d	lén	nor	ntée, car un crépitement se fait entendre dans celle-ci. Neuf personnes de l'entreprise restent			
							s les matières actives non touchées sont évacuées du local. La température à la surface de stion est à 35 °C et baisse de 2 °C par demi-heure. Vers 22h15, l'incendie est éteint. La			
tem trait en	talliage en compustion est a 35 °C et baisse de 2 °C par demi-neure. Vers 22n15, l'incendie est éteint. La température en surface de la matière en combustion décroit progressivement et reste en place avant retrait et traitement ultérieur. Vers minuit, la température au niveau de la hotte est de 35 °C et celle au niveau de la matière en combustion reste à l'identique. Il n'y a plus de fumée dans l'ensemble des locaux. Le gardien du site réalise une ronde de surveillance toutes les heures dans le local. L'entreprise est à l'arrêt jusqu'au lendemain 5 h.									

Suite à une panne au niveau du four de fusion, l'opérateur a nettoyé le creuset et contre creuset du four avec un chiffon. Cette opération est réalisée en boîte à gants sous atmosphère sèche et neutre. Le chiffon utilisé, souillé avec des poussières d'alliage, est sorti via le sas, puis déposé avec les déchets de poudres d'alliages issus de l'opération de tamisage. Le sac de déchets a pris feu. De l'électricité statique a enflammé le chiffon, puis les déchets de poudres d'alliages (produit inflammable). L'opérateur a éloigné le sac des produits en cours de fabrication en le posant au sol. Celui-ci en plastique a fondu et le contenu en feu s'est éparpillé au niveau du sol brûlant l'opérateur au niveau de la cheville. L'opérateur est sorti de la salle en veillant fermer les portes coupe-feu. L'incendie s'est propagé au niveau du sol en PVC et de la sorbonne en fonctionnement.

A la suite de cet accident, l'exploitant asservi l'ensemble des systèmes d'aspiration à la détection incendie et met à jour la procédure de gestion des déchets d'alliages. Une société spécialisée décontamine le local incendié et des locaux adjacents pendant 10 j.

Incendie dans la cuve de bitume d'une entreprise de construction

							ARIA 59349 - 28/06/2022 - 18 - LE SUBDRAY
m							Type: Autre
•							Naf 23.99 : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
							Vers minuit, un dégagement de fumée est visible sous la cuve de bitume dans une entreprise
€							spécialisée dans la construction. L'alerte est donnée par un chauffeur extérieur, en attente de
cha	arg	em	en	t. l	Jn	en	ployé utilise un extincteur à poudre de 50 kg. La vanne d'isolement des eaux est fermée
L'a	lim	ent	tati	on	éle	ectr	ique du parc à bitume est arrêtée. Le point chaud est refroidi avec un tuyau d'arrosage. Les
•	•						des contrôles à la caméra thermique. Une entreprise extérieure nettoie et pompe l'ensemble
du	for	nd (du	paı	C à	a bi	tume. Un contrôle visuel est effectué sur les 3 autres cuves. Sur les 48 t de bitume présentes
0,1	0.1 t est relâchée.						

Lors de l'événement, des travaux étaient en cours. L'installation était à l'arrêt. L'incendie est dû à la présence d'une fissure au fond de la cuve à la suite de la déformation de cette dernière. Un suintement de bitume s'est produit par cette fissure sur la résistance. Le réchauffement du bitume a généré du gaz.

Combustion dans un boisseau de poussières de céréales

				ARIA 59402 - 22/07/2022 - 18 - NERONDES
ψ				Type : Autre Naf 46 21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et
P				Type : Autre Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
				Vers 17 h. après avoir été alerté par une odeur de brûlé. l'exploitant constate de la fu

sortir de la trappe supérieure du boisseau de poussières. Toutes les aspirations sont coupées ainsi que les circuits électriques. Les capots de la vis sont chauds et ils sont retirés. Un palier de la vis est hors-service. La poussière se consume dans le fond de la vis, les pompiers sont appelés. Le boisseau est vidangé. Par sécurité, le boisseau adjacent est vidé. Des rondes sont effectuées. 400 kg de poussières sont envoyés en méthanisation. Les 5 000 l d'eaux d'extinction sont évacués vers les bassins d'orage.

L'incendie est dû à l'échauffement d'un palier défaillant de la vis de vidange du boisseau poussières. La maintenance préventive prévue un mois plus tôt a dû être repoussée de 2 mois à cause de la moisson précoce. Cette maintenance aurait permis de voir la défaillance du palier de vis.

A postériori, l'exploitant réalise que le choix qui a été fait de dépoter le boisseau avant l'arrivée des secours, aurait pu conduire à un effet flash et a ainsi augmenté le risque d'explosion par la mise en suspension de poussières.

A la suite de l'événement, l'exploitant met en place les actions suivantes :

- rappeler le phénomène d'explosion et les risques d'effet flash au personnel du site;
- prévoir la maintenance préventive plus tôt, au printemps.

Rejet de digestat par une entreprise de méthanisation

×							ARIA 59635 - 28/08/2022 - 18 - REZAY	
ψ̈́							Type : Autre Naf 35.11 : Production d'électricité	
							Vers 8 h. la hâche du digesteur s'arrache dans une entreprise de méthanisation	
€							Parallèlement, le digestat déborde de la cuve. L'exploitant alerte les secours. Les pompiers et	
la	ger	nda	ırm	eri	e n	net	tent en sécurité le site. Le digestat, présent dans la cuvette de rétention est pompé par une	
en	trep	oris	e s	spé	cia	ilise	ée, le jour même. 3 à 4 m³ en sont épandus sur le terrain agricole. 300 m³ de biogaz ont été	
rela	âch	iés	à	i'at	mc	spl	nère, générant des pertes d'exploitation. La bâche n'a pas été endommagée, elle est remise	
	en place ainsi que l'agitation de la matière. L'exploitant abaisse le niveau de digestat dans la cuve en épandant							
	om				•			

Cet événement est dû à une accumulation trop importante de gaz. Ce phénomène est consécutif à un problème d'efficacité du brassage (1 brasseur à l'arrêt sur 2) générant le bouchage par de la matière du tuyau de transfert de gaz entre les cuves et la soupape de sécurité. De plus, l'exploitant a rencontré des difficultés de pompage du digestat liées à la présence de boucles de chauffage et de fragments de la plaque de fond, qui ont engendré un niveau de matière important dans la cuve.

À la suite de l'événement, l'exploitant met en place les actions suivantes :

- diminution du niveau de matière en fermentation à l'intérieur de la cuve du digesteur ;
- renforcements des contrôles visuels de l'intérieur de la cuve et des soupapes de sécurité.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES / SERVICE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES / BARPI


Explosion déchets piles lithium dans un centre commercial

M							ARIA 59944 - 23/11/2022 - 18 - SAINT-DOULCHARD	
							Type : Accident Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire	
Vers 11 h une explosion se produit au niveau d'un bac de stockar	Vers 11 h. une explosion se produit au niveau d'un hac de stockage de niles au lithium dans							
€							les réserves d'un supermarché. Le magasin, soit 250 personnes, est évacué pendant une	
he	neure. A leur arrivée, les pompiers ne détectent pas de feu ni de flammes. Ils entreprennent l'immersion du bac ncriminé.							

Les fumées incommodent un agent de sécurité et 3 employés. Deux d'entre eux sont transportés à l'hôpital.

L'exploitant remplaçait les piles au lithium nécessaires aux étiquettes électroniques et 15 000 de ces piles étaient stockées dans deux bacs de 200 l entreposés dans le local déchets de la réserve, hors zone commerciale. Une société spécialisée prend en charge ces piles.

Départ de feu dans une société de fabrication d'armes et de munitions

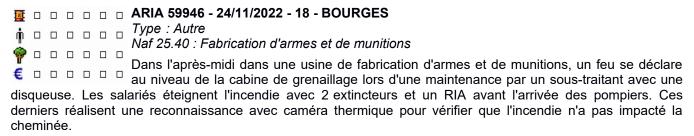

Quatre personnes, incommodées par les fumées, sont examinées par le médecin du site et laissées sur place.

Un permis de feu a été établi avant l'intervention. Lors des dernières manœuvres de la meuleuse, un des filtres de la cabine s'est enflammé.